


## Motor 116, 117

Es können acht verschiedene Fehler erkannt werden. Sie werden über eine separate Adapterleitung mit Leuchtdiode abgefragt. Die Adapterleitung wird am Stecker A zwischenkontaktiert.

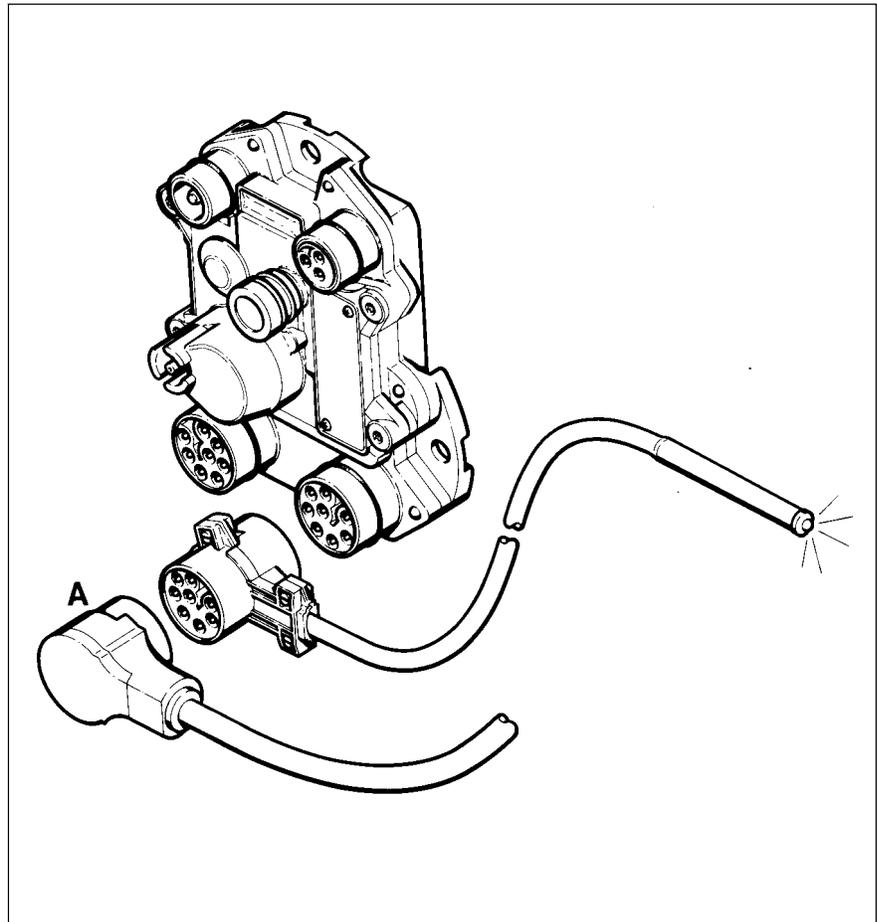

P15-0238-37

Das Schaltgerät EZL/AKR kann folgende Blinkcode ausgeben:

1xblinken	kein Fehler
2xblinken	max. Spätverstellung mindestens eines Zylinders ist erreicht
3xblinken	Temperaturfühler Kühlmittel defekt
4xblinken	Lastgeber im Schaltgerät EZL/AKR defekt
5xblinken	Klopfsensor 1 oder 2 oder beide defekt, oder Schaltgerät EZL/AKR defekt
6xblinken	keine Zylindererkennung
7xblinken	Klopfregel-Auswertschaltung im Schaltgerät EZL/AKR defekt
8xblinken	Schalter Getriebe Überlastschutz schließt nicht, hat Unterbrechung
9xblinken	Schalter Getriebe Überlastschutz öffnet nicht, hat Masseschluß